



BOWERS GROUP

MicroGauge Digital

Bore Gauge Operating

Instructions **IP65** Electronics

MicroGauge Micromètre

d'alésage numérique Instructions

d'utilisation **IP65** Electronique

MicroGauge Digitales Bohrungsmessgerät

Bedienungsanleitung

IP65 Electronik

MicroGauge Micrometro

per interni digitale Istruzioni

per l'uso Elettronica **IP65**

Medidor digital MicroGauge

de diámetro interno Instrucciones

de funcionamiento **IP65**

Instrumentos Electrónicos



CONTENTS

TABLE DES MATIERES

INHALTSVERZEICHNIS

| | | | |
|----------------------|---------------------------|-----------------------------------|----|
| Assembly | Assemblage | Montage | 5 |
| Measuring Operation | Opération de mesure | Messung | 5 |
| Accuracy | Précision | Genauigkeit | 6 |
| Head Operation | Fonctionnement de la tête | Messkopf-Funktion | 7 |
| Depth Stop | Butée de profondeur | Tiefenanschlag | 7 |
| Maintenance | Maintenance | Instandhaltung | 8 |
| LCD Display | Affichage LCD | LCD Anzeige | 11 |
| Button Functions | Fonctions des Boutons | Tastenfunktionen | 12 |
| ON /OFF | MARCHE/ARRÊT | Ein / Aus | 13 |
| Unit | Unité | Messeinheit | 13 |
| Reference Mode | Mode "REFERENCE" | Referenz-Modus | 14 |
| Preset Mode | Mode "PRESET" | Preset Modus | 14 |
| Diameter Mode | Mode diamètre | Durchmessermodus (Dia) | 15 |
| Resolution | Résolution | Auflösung | 15 |
| Clear Parameters | Effacer les paramètres | Parameter löschen | 15 |
| Dia Mode Calibration | Étalonnage mode diamètre | Durchmessermodus (Dia) einstellen | 16 |
| Dia Mode Measurement | Mesure mode diamètre | Durchmessermodus (Dia) messen | 17 |
| Changing Battery | Changement de la Pile | Batteriewechsel | 18 |
| Data Transmission | Transmission des Données | Datenübertragung | 19 |
| IP65 Protection | Protection IP65 | IP65 - Schutz | 20 |
| Warranty | Garantie | Garantie | 20 |

CONTENUTO

| | | |
|-----------------------------|-------------------------------|----|
| Assemblaggio | Montaje | 5 |
| Operazione di misura | Operación de medición | 5 |
| Precisione | Precisión | 6 |
| Funzionamento della testa | Actuación del calibrador | 7 |
| Arresto profondità | Tope de profundidad | 7 |
| Manutenzione | Mantenimiento | 8 |
| Display LCD | Pantalla LCD | 11 |
| Funzioni dei pulsanti | Funciones de las teclas | 12 |
| ON /OFF | Encendido / Apagado | 13 |
| Unità | Unidad | 13 |
| Modalità riferimento | Modo Referencia | 14 |
| Modalità preset | Modo Preset | 14 |
| Modalità Diametro | Modo Diámetro | 15 |
| Risoluzione | Resolución | 15 |
| Azzeramento parametri | Borrar parámetros | 15 |
| Taratura modalità Diam. | Calibración del Modo Diámetro | 16 |
| Misura modalità Diam. | Medición en Modo Diámetro | 17 |
| Sostituzione della batteria | Cambio de la batería | 18 |
| Transmissione dati | Transisión de datos | 19 |
| Protezione IP65 | Protección IP65 | 20 |
| Garanzia | Garantía | 20 |

CONTENIDO

ASSEMBLY ASSEMBLAGE MONTAGE ASSEMBLAGGIO MONTAJE


The split-ball measuring head with cone is screwed in the digital unit and gently tightened with spanner.

Visser la tête de mesure à bille fendue et cône sur l'élément numérique et serrer légèrement à l'aide d'une clé.

Der 2-punkt ballige Messkopf mit Konus wird in die Ableseeinheit eingeschraubt und mit dem dafür vorgesehenen Schlüssel leicht festgezogen.

La testa di misura a sfera fottante con cono si avvita nell'unità digitale serrandola leggermente con una chiave.

Se enrosca el calibrador de expansión con cono en la base digital y se ajusta ligeramente con una llave inglesa.

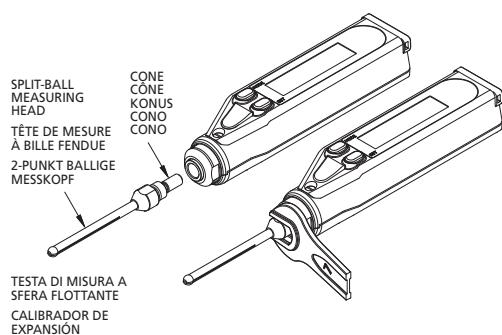

MEASURING OPERATION

OPERAZIONE DI MISURA

OPÉRATION DE MESURE

OPERACIÓN DE MEDICIÓN

MESSUNG

Set the electronics to Dia Mode and introduce the MicroGauge in the bore as shown.

Régler l'électronique en mode Diamètre et introduire le MicroGauge dans l'alésage de la manière indiquée.

Dia-Modus wählen und den Messkopf in die Bohrung einführen.

Impostare l'elettronica in modalità Diam. e inserire il MicroGauge nell'interno del foro da misurare, come illustrato.

Ajustar el instrumento electrónico en Modo Diámetro e introducir el micrómetro en el orificio, como se muestra en la figura.


Sweep past centre to measure the bore size.

Balayer en passant par le centre pour mesurer la taille de l'alésage.

Durch Schwenken de Gerätes den Umkehrpunkt finden.

Per misurare il diametro interno, passare sopra il centro del foro.

Deslizar más allá del centro para medir el diámetro interno.

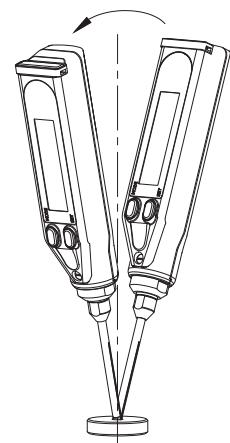

MEASURING OPERATION OPÉRATION DE MESURE MESSUNG OPERAZIONE DI MISURA OPERACIÓN DE MEDICIÓN


Important: When measuring horizontally with the split-ball heads the contacts must be vertical, which means the slot has to be horizontal and the split-ball head must be on bore centre to measure the maximum bore diameter.

Important: Pour la mesure horizontale à l'aide de têtes à bille fendue, les contacts doivent être verticaux. La fente doit donc être à l'horizontale et la tête doit se trouver au centre de l'alésage pour mesurer son diamètre maximum.

Wichtig: Bei horizontalen Messungen müssen die Messflächen wie dargestellt vertikal übereinander positioniert werden damit die Messung genau im Zentrum der Bohrung stattfindet.

Importante: Quando si effettuano misurazioni orizzontali con testa a sfera fottante, i punti di contatto devono essere verticali, quindi la divisione della sfera deve essere orizzontale e la testa a sfera fottante deve essere posizionata sul centro del foro per misurarne il diametro massimo.

Importante: En mediciones horizontales con calibradores de expansión, el contacto debe ser vertical, es decir, la ranura tiene que estar en posición horizontal y el calibrador de expansión debe estar en el centro del orificio para medir el diámetro interno máximo.

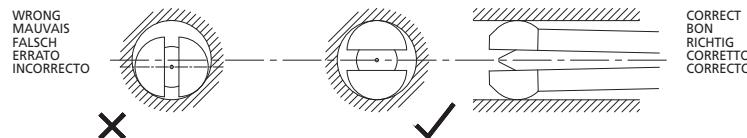

ACCURACY PRÉCISION GENAUIGKEIT PRECISIONE PRECISIÓN

Setting: It is recommended to set the MicroGauge using a setting master ring, and for improved accuracy the bore and the setting ring should coincide.

Réglage: Nous recommandons de régler le MicroGauge à l'aide d'une bague étalon. Afin d'obtenir une meilleure précision, la taille de l'alésage et celle de la bague de réglage devront coïncider.

Einstellung: Es wird empfohlen das MicroGauge-Böhrungsmessergeräth anhand eines Einstellrings einzustellen. Für zusätzliche Genauigkeit soll der Durchmesser des Einstellrings dem der zu messenden Bohrung identisch sein.

Impostazione: Si raccomanda d'impostare il MicroGauge utilizzando un anello di taratura e per maggior precisione la dimensione del foro e dell'anello di taratura devono coincidere.

Ajuste: Se recomienda ajustar el micrómetro con un anillo calibrador maestro. Para que la precisión sea máxima, el diámetro interno y el tamaño del anillo calibrador deben coincidir.

HEAD OPERATION FONCTIONNEMENT DE LA TÊTE MESSKOPF-FUNKTION FUNZIONAMENTO DELLA TESTA ACTUACIÓN DEL CALIBRADOR


In operation the cone maintains a central position between the half ball contacts from the applied spring force, which then ensures radial centering of the two contacts when a bore is measured.

Pendant le fonctionnement, le cône reste en position centrale entre les demi-contacts de la bille en raison de la force appliquée par le ressort. Ceci assure le centrage radial des deux contacts pendant la mesure d'un alésage.


Während der Messung bleibt der Konus durch die Messkraft der Feder in der zentralen Position zwischen den balligen Messkontakten.

Durante il funzionamento, il cono rimane in posizione centrale tra i punti di contatto della semisfera grazie alla forza elastica applicata, che poi assicura il centraggio radiale dei due punti di contatto quando si misura il diametro del foro.

Durante la medición, el cono mantiene una posición central entre ambas mitades de la esfera, que se separan por acción del resorte; esto garantiza el centrado radial de ambos contactos al medir un diámetro interno.

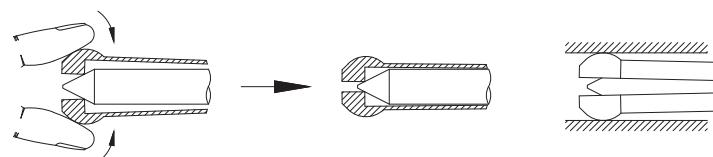

DEPTH STOP BUTÉE DE PROFONDEUR TIEFENANSCHLAG ARRESTO PROFONDITÀ TOPE DE PROFUNDIDAD

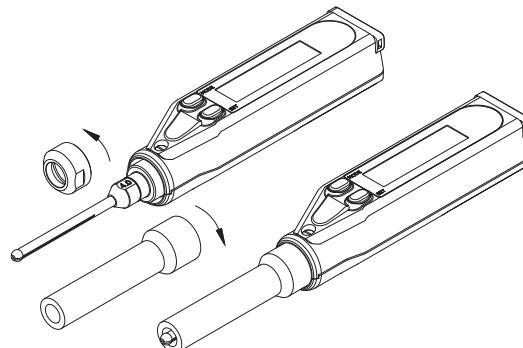

GENERAL MAINTENANCE MAINTENANCE GÉNÉRALE ALLGEMEINE INSTANDHALTUNG MANUTENZIONE GENERALE MANTENIMIENTO GENERAL

Check cone moves freely inside split-ball head. Clean parts as required with cleansing agent and then protect against rust with light lubricating oil. Also oil cone point from time to time.


Vérifier que le cône bouge librement dans la tête de mesure à bille fendue. Nettoyer les pièces et protéger contre la rouille avec une huile lubrifiante légère. Aussi huiler la pointe du cône de temps à autre.

Kontrollieren, ob der Konus sich frei im geteilten Messkopf mit den balligen Messkontakte bewegt. Teile erforderlichenfalls mit Reinigungsmittel säubern und dann mit leichtem Schmieröl vor Rost schützen. Von Zeit zu Zeit die Konusspitze ölen.

Controllare che il cono si muova liberamente all'interno della testa a sfera flottante. Pulire i componenti come necessario utilizzando il detergente e proteggerli quindi dalla ruggine con dell'olio lubrificante leggero. Occasionalmente lubrificare anche la punta del cono.

Compruebe que el cono se mueve sin problemas dentro del calibrador de expansión.

Limpie las piezas, según sea necesario, con un agente limpiador y protégelas del óxido con un aceite lubricante ligero. Cuando sea oportuno, engrase también el extremo del cono.

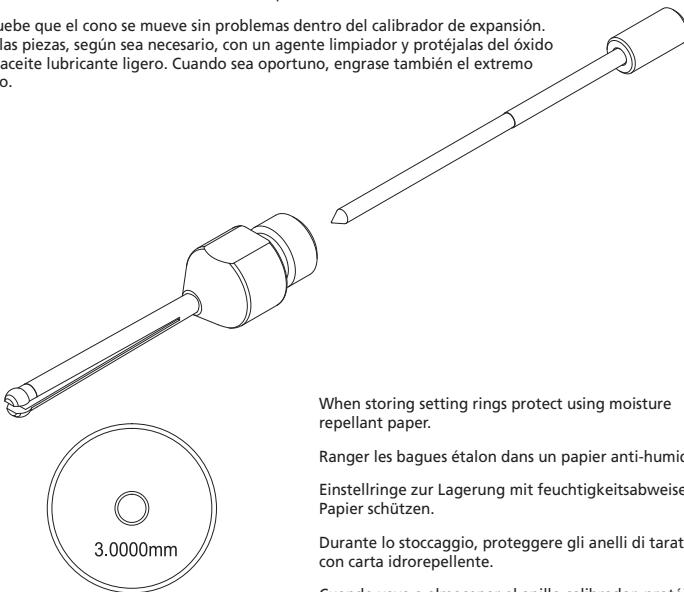

RADIAL MAINTENANCE MAINTENANCE RADIALE INSTANDHALTUNG – RADIALE AUSRICHTUNG MANUTENZIONE RADIALE MANTENIMIENTO RADIAL

To ensure the measuring performance of a split-ball head, a degree of user care is required since poor treatment may lead to bending of the measurement legs. From size 1.75mm adjustments can be made to the heads

Pour assurer une bonne qualité de mesure de la tête à bille fendue, il est nécessaire de prendre soin du matériel car une mauvaise utilisation peut engendrer une courbure des pattes. Des ajustements peuvent être effectués sur les têtes de tailles supérieures à 1.75mm.

Um die Messleistung eines geteilten Messkopfs mit balligen Messkontakten zu gewährleisten, ist ein gewisser Grad an Pflege notwendig. Eine nachlässige Behandlung kann zu einer Verbiegung der Messschenkeln führen. Ab Größe 1,75 mm können die Köpfe eingestellt bzw. korrigiert werden.

Per una misurazione corretta della testa a sfera flottante, è necessario che l'utente eserciti una certa cautela, dato che l'uso improprio può flettere i bracci di misura. È possibile regolare le teste a partire dalla misura 1,75 mm.

Para garantizar el funcionamiento de un calibrador de expansión, es preciso que el usuario lo maneje con cierto cuidado, ya que un tratamiento descuidado puede hacer que los soportes de medición se doblen. Es posible efectuar ajustes en los calibradores a partir de un tamaño de 1,75 mm.

1. RADIAL BENDING COURBURE DES PATTES RADIALE VERBIEGUNG FLESSIONE RADIALE CURVATURA RADIAL


Correct / Bon / Richtig
Correto / Correcto



Wrong / Mauvais / Falsch
Errato / Incorrecto



Adjustment / Ajustement / Korrektur
Regolazione / Ajuste

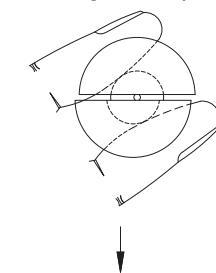

Testing: when ball contacts are slightly pressed together they should be symmetrical.

Test : Les touches doivent être symétriques quand elles sont légèrement pressées l'une contre l'autre.

Prüfung: Die balligen Messkontakte sollten symmetrisch sein, wenn sie leicht zusammengepresst werden.

Prova: quando vengono premuti insieme leggermente, i contatti della sfera dovrebbero essere simmetrici.

Prueba: cuando los extremos de las esferas estén pegados, deberían ser simétricos.

When the head is radially bent, adjust by holding behind ball contacts and apply pressure in opposite direction slightly past central point to allow for spring back.

Si les pattes sont courbées, effectuer un ajustement en appliquant une pression dans le sens opposé en dépassant légèrement le centre afin d'inverser la torsion.


Wenn der Messkopf radial verbogen ist, wird die Verbiegung wie folgt korrigiert: Messkopf hinter den balligen Messkontakten festhalten und ihn in die entgegengesetzte Richtung drücken. Hin hinsichtlich Rückfederung bis etwas über den Mittelpunkt hinaus drücken.

Quando la testa è flessa radialmente, per regolarla tenerla da dietro ai contatti della sfera e premere nella direzione opposta appena oltre il punto centrale, per consentire il ritorno elastico.


Cuando el calibrador presenta una curvatura radial, ajústelo agarrando los extremos de las esferas por detrás y aplicando una ligera presión en la dirección opuesta al punto central para que retroceda.

AXIAL MAINTENANCE MAINTENANCE AXIALE
 INSTANDHALTUNG – AXIALE AUSRICHTUNG MANUTENZIONE ASSIALE
 MANTENIMIENTO AXIAL

2. AXIAL BENDING COURBURE AXIALE AXIALE VERBIEGUNG FLESSIONE ASSIALE CURVATURA AXIAL

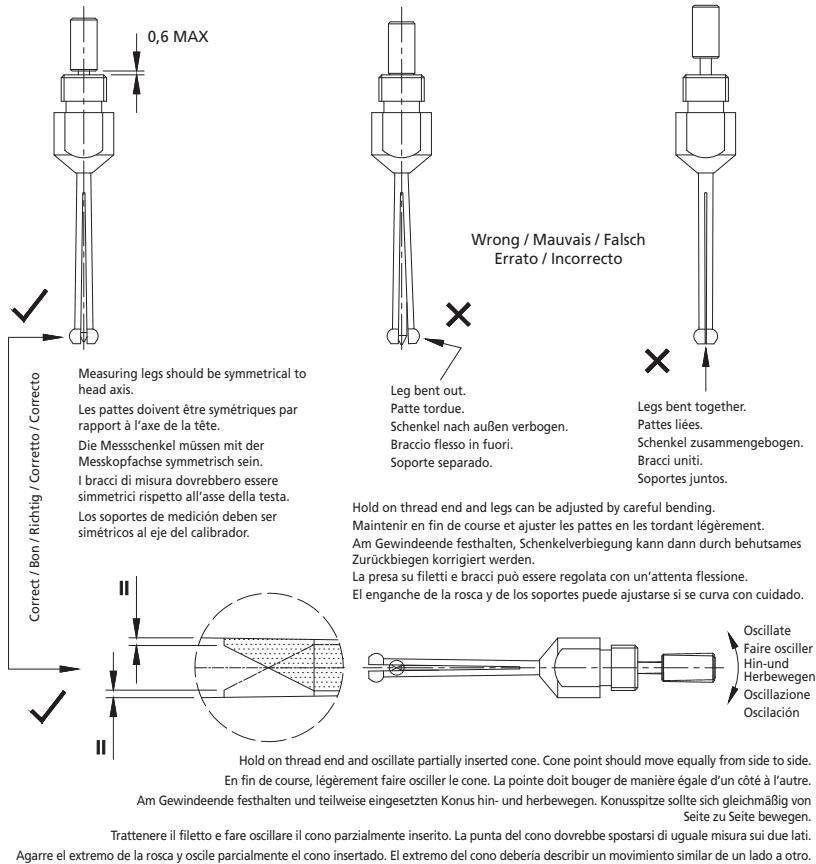

LCD DISPLAY
 DISPLAY LCD
 AFFICHAGE LCD
 PANTALLA LCD
 LCD-ANZEIGE

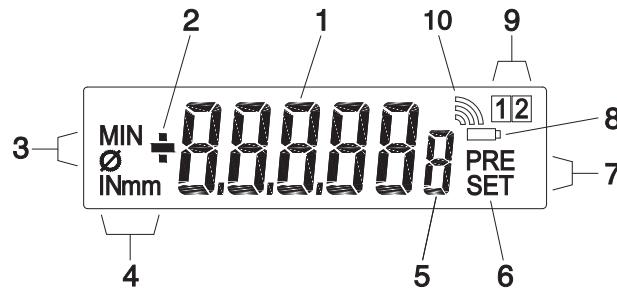

Description of LCD

1. Measured Value
2. Positive / Negative sign
3. Indicator of Diameter Mode
4. Indicator of Measuring Unit
5. Display 0,0005mm / 0,00005 inch
6. Indicator of Set
7. Indicator of Preset mode
8. Battery life warning display
9. Indicator of Reference mode
10. Data send indicator

Description de l'affichage LCD

1. Valeur mesurée
2. Signe positif / négatif
3. Indicateur de mode Diamètre
4. Indicateur de l'unité de mesure
5. Affichage 0,0005 mm / 0,00005 pouce
6. Indicateur de mode Set
7. Indicateur de mode Preset
8. Indicateur de piles faibles
9. Indicateur de mode Référence
10. Indicateur d'envoi de données

LCD-Beschreibung

1. Messwert
2. Positiv / Negativ-Zeichen
3. Durchmessermodus(Dia)-Anzeige
4. Messeinheit-Anzeige
5. Auflösung 0,0005 mm / 0,00005 inch
6. Einstellen-Anzeige
7. Presetmodus-Anzeige
8. Batterianzeige
9. Referenzmodus-Anzeige
10. Datenübertragungsanzeige

Descrizione del Display


1. Valore misurato
2. Segno positivo / negativo
3. Indicatore della modalità Diametro
4. Indicazione dell'unità di misura in uso
5. Display 0,0005mm / 0,00005 polci
6. Indicazione della set
7. Indicazione della modalità Preset
8. Indicazione batterie scariche
9. Indicazione modalità riferimento
10. Indicatore invio dati

Pantalla Digital

1. Valor de la medición
2. Signo positivo / negativo
3. Indicador de Modo Diámetro
4. Unidad de medida
5. Pantalla 0,0005mm / 0,00005 pulgadas
6. Modo ajuste
7. Modo preselección
8. Indicador de la batería
9. Modo Referencia
10. Indicador de envío de datos


BUTTON FUNCTIONS FONCTIONS DES BOUTONS TASTENFUNKTIONEN
FUNZIONI DEI PULSANTI FUNCIONES DE LAS TECLAS

How to use buttons Organigramme Ablaufdiagramm Come usare i pulsanti Funciones de las teclas


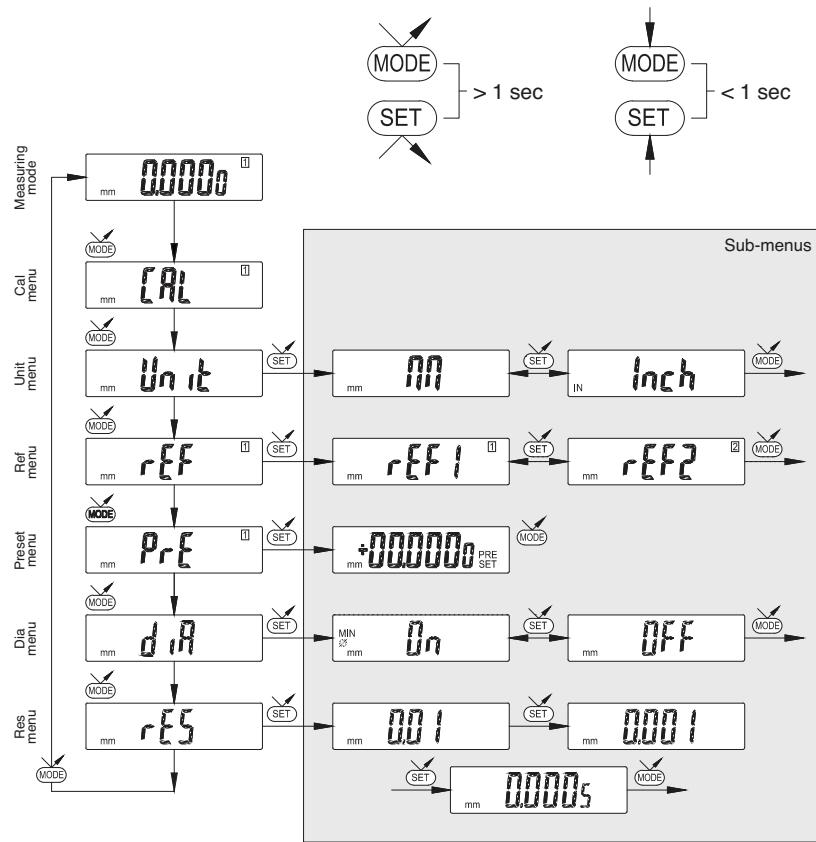


ON / OFF MARCHE / ARRÊT EIN / AUS ON / OFF ENCENDIDO / APAGADO

Switch On
Activer
Einschalten
Accendere
Encender

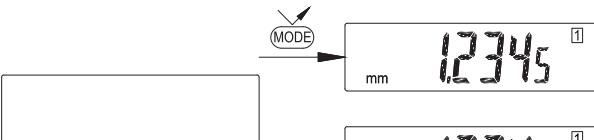

Switch Off
Désactiver
Ausschalten
Spegnere
Apagar

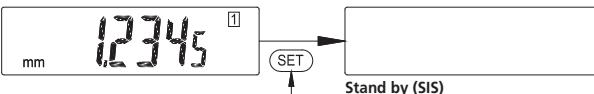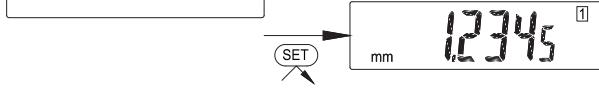


Stand by (SIS)
Veille (SIS)
En espera (SIS)




Off
Désactivé
Aus
Apagado


UNIT UNITÉ MESSEINHEIT UNITÀ UNIDAD

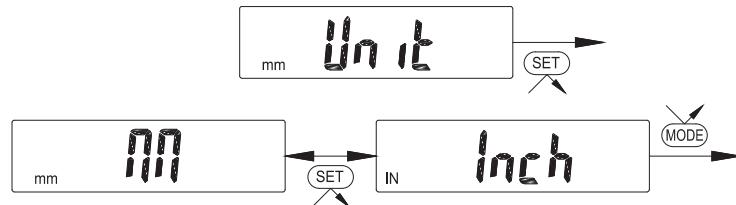


REFERENCE MODE MODE "REFERENCE" REFERENZ MODUS
MODALITÀ RIFERIMENTO MODA REFERENCIA

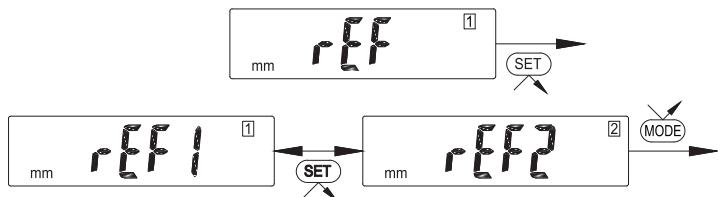


PRESET MODE MODE "PRESET" PRESET MODUS
MODALITÀ PRESET MODO PRESET

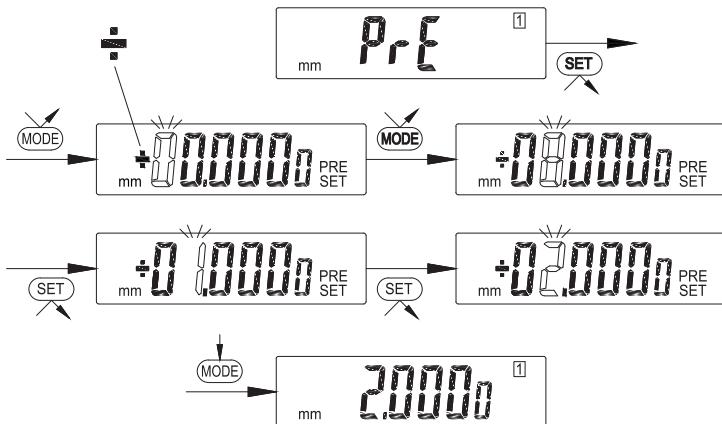


DIAMETER MODE MODE DIAMÈTRE DURCHMESSERMODUS (DIA)
MODALITÀ DIAMETRO MODO DIÁMETRO

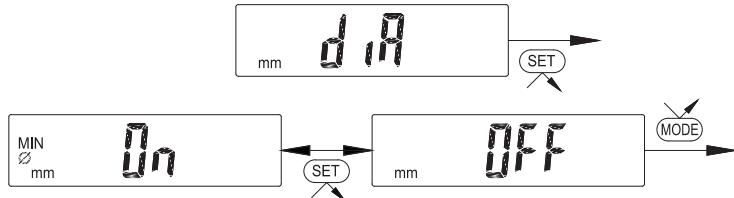


RESOLUTION RESOLUTION AUFLÖSUNG
MODALITÀ PRESET RESOLUCIÓN

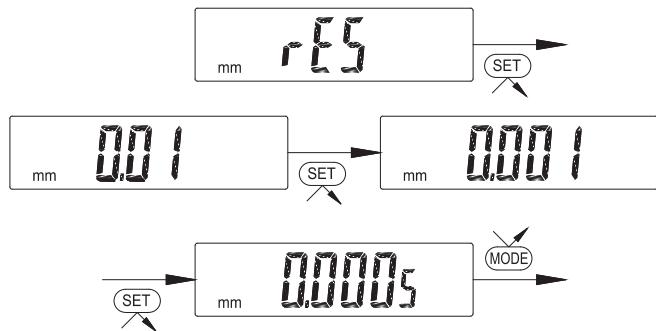


CLEAR PARAMETERS EFFACER LES PARAMÈTRES
PARAMETER IÖSCHEN AZZERAMENTO PARAMETRI
BORRAR PARÁMETROS

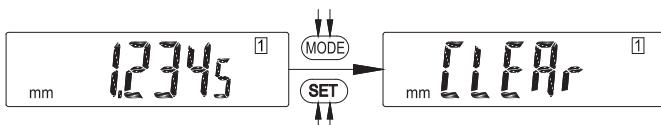


DIA MODE CALIBRATION ÉTALONNAGE MODE DIAMÈTRE
DURCHMESSERMODUS (DIA) EINSTELLEN TARATURA MODALITÀ DIAM.
CALIBRACIÓN DEL MODO DIÁMETRO

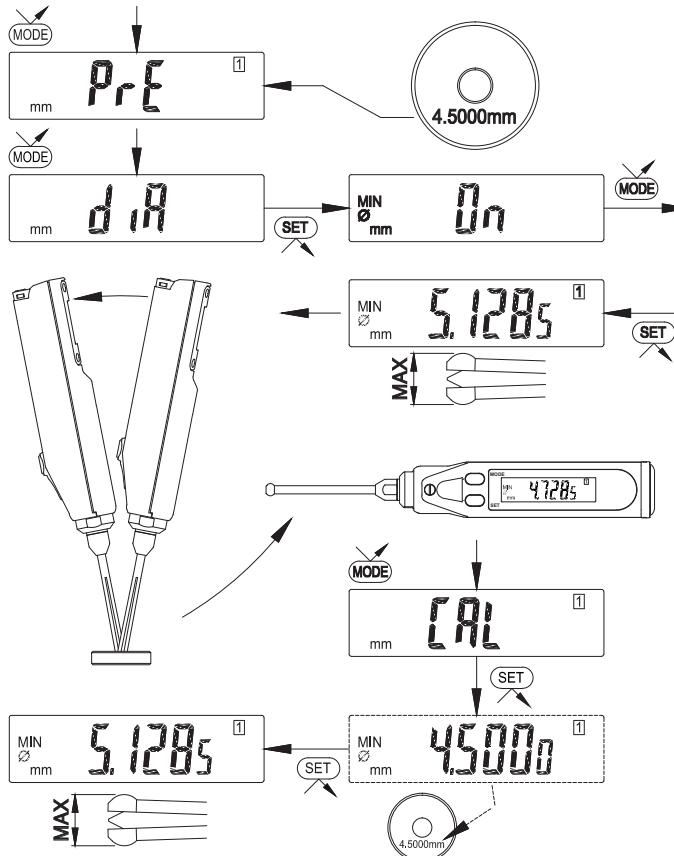


DIA MODE MEASUREMENT MESURE MODE DIAMÈTRE
DURCHMESSERMODUS (DIA) MESSEN MISURA MODALITÀ DIAM.
MEDICIÓN EN MODO DIÁMETRO

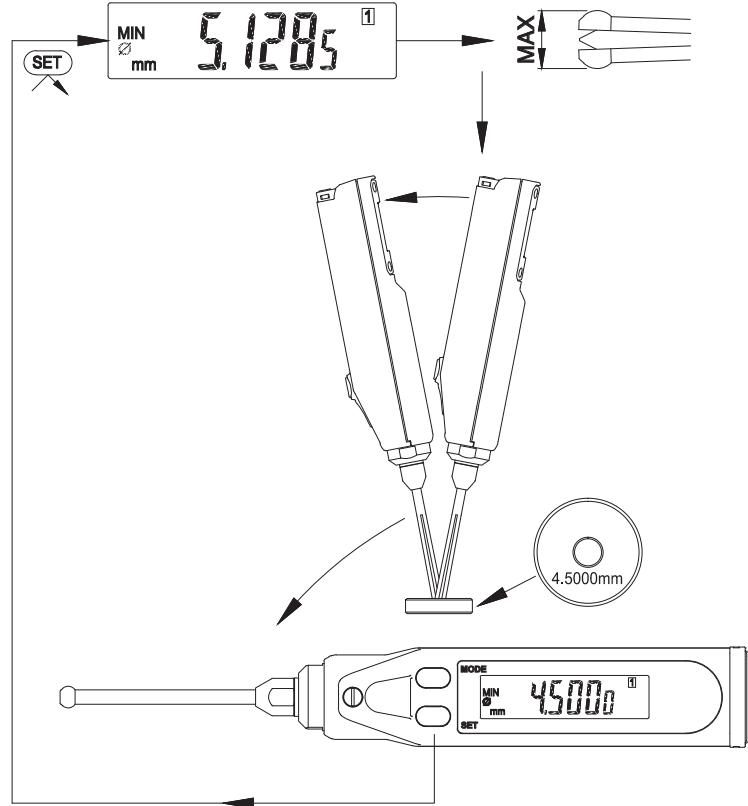

CHANGING BATTERY CHANGEMENT DE LA PILE BATTERIEWECHSEL
 SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA CAMBIO DE LA BATEREÍA

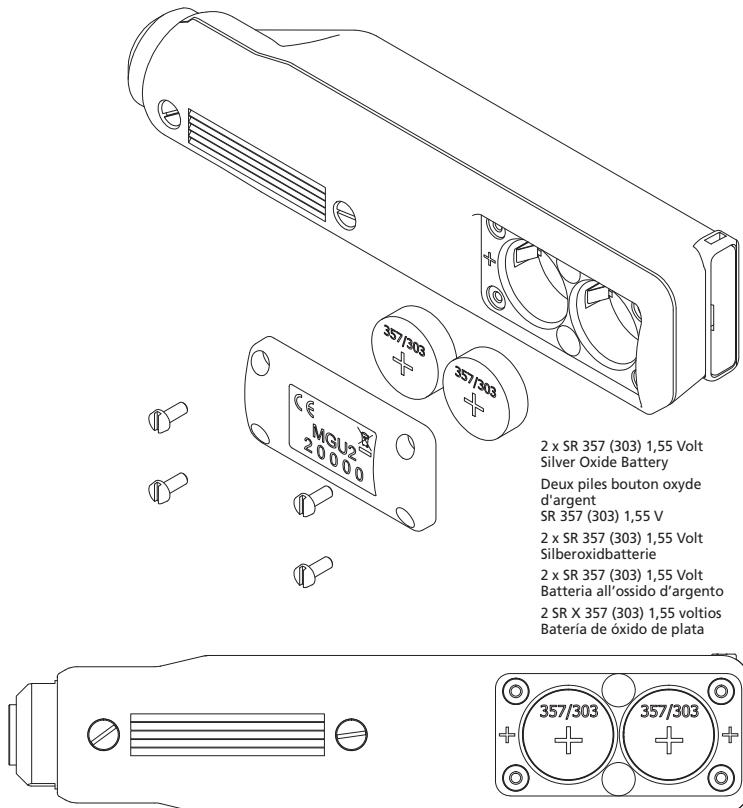

DATA TRANSMISSION TRANSMISSION DES DONNÉES
 TRANSMISIÓN DE DATOS TRANSMISIÓN DE DATOS
 DATENÜBERTRAGUNG

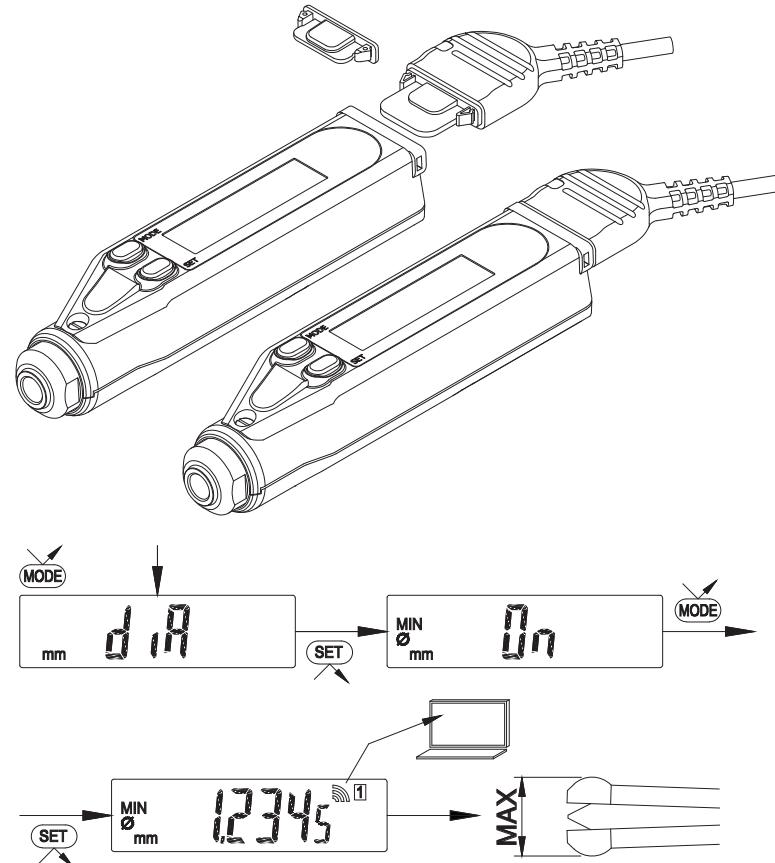

**IP65 PROTECTION
PROTEZIONE IP65****PROTECTION IP65
PROTECCIÓN IP65****IP65-SCHUTZ**

Please note the IP65 Protection rating for the instrument contained in these instructions applies to the electronics only.

La protection IP65 vaut uniquement pour l'affichage digital.

Die IP65 Schutzkategorie gilt nur die Elektronik.

Il grado di protezione IP65 si intende esclusivamente per l'elettronica.

La protección IP65 se aplica sólo a la unidad electrónica.

WARRANTY**GARANTIE****GARANTIE****GARANZIA****GARANTIA**

Except for battery exchange only the manufacturer has the ability to dismount the electronics. Any tampering will invalidate warranty.

A l'exception du changement de pile, l'unité électronique ne peut être démontée que par le fabricant, sinon la garantie sera rendue nulle et sans effet.

Mit Ausnahme der Batteriewechsel darf die Elektronik nur vom Hersteller demontiert werden, sonst entfällt jeder Garantieanspruch.

Esclusa la sostituzione della batteria, solo il costruttore è autorizzato ad accedere all'interno dell'elettronica. Qualsiasi tentativo o manumissione farà decadere automaticamente ogni garanzia.

La garantía cubre defectos de fabricación. Las baterías no están incluidas en la misma. Cualquier intento de manipular el equipo invalidará la garantía.

